


ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Réunion Publique d'Information

Salle du Blason de VAYRES

Vendredi 08 décembre 2023 – 18h30

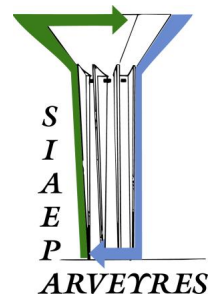




Ordre du jour :

- Compétences
- Assainissement collectif : Système sous-vide
- Gestion des intempéries :
 - ✓ présentation des problématiques identifiées,
 - ✓ plans d'actions à court et à moyen terme,
 - ✓ communication auprès des administrés-usagers.

Compétences

EAUX PLUVIALES




COMMUNE

gestionnaire des flux

(entretien et création des ouvrages, ...)

EAUX USEES



SYNDICAT (SIAEPA Région d'Arveyres)

propriétaire des ouvrages


(gestion patrimoniale, investissement, ...)




DELEGATAIRE (SUEZ Eau France)

exploite les ouvrages

(assurer le bon fonctionnement, renouveler les équipements, ...)

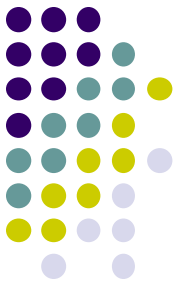

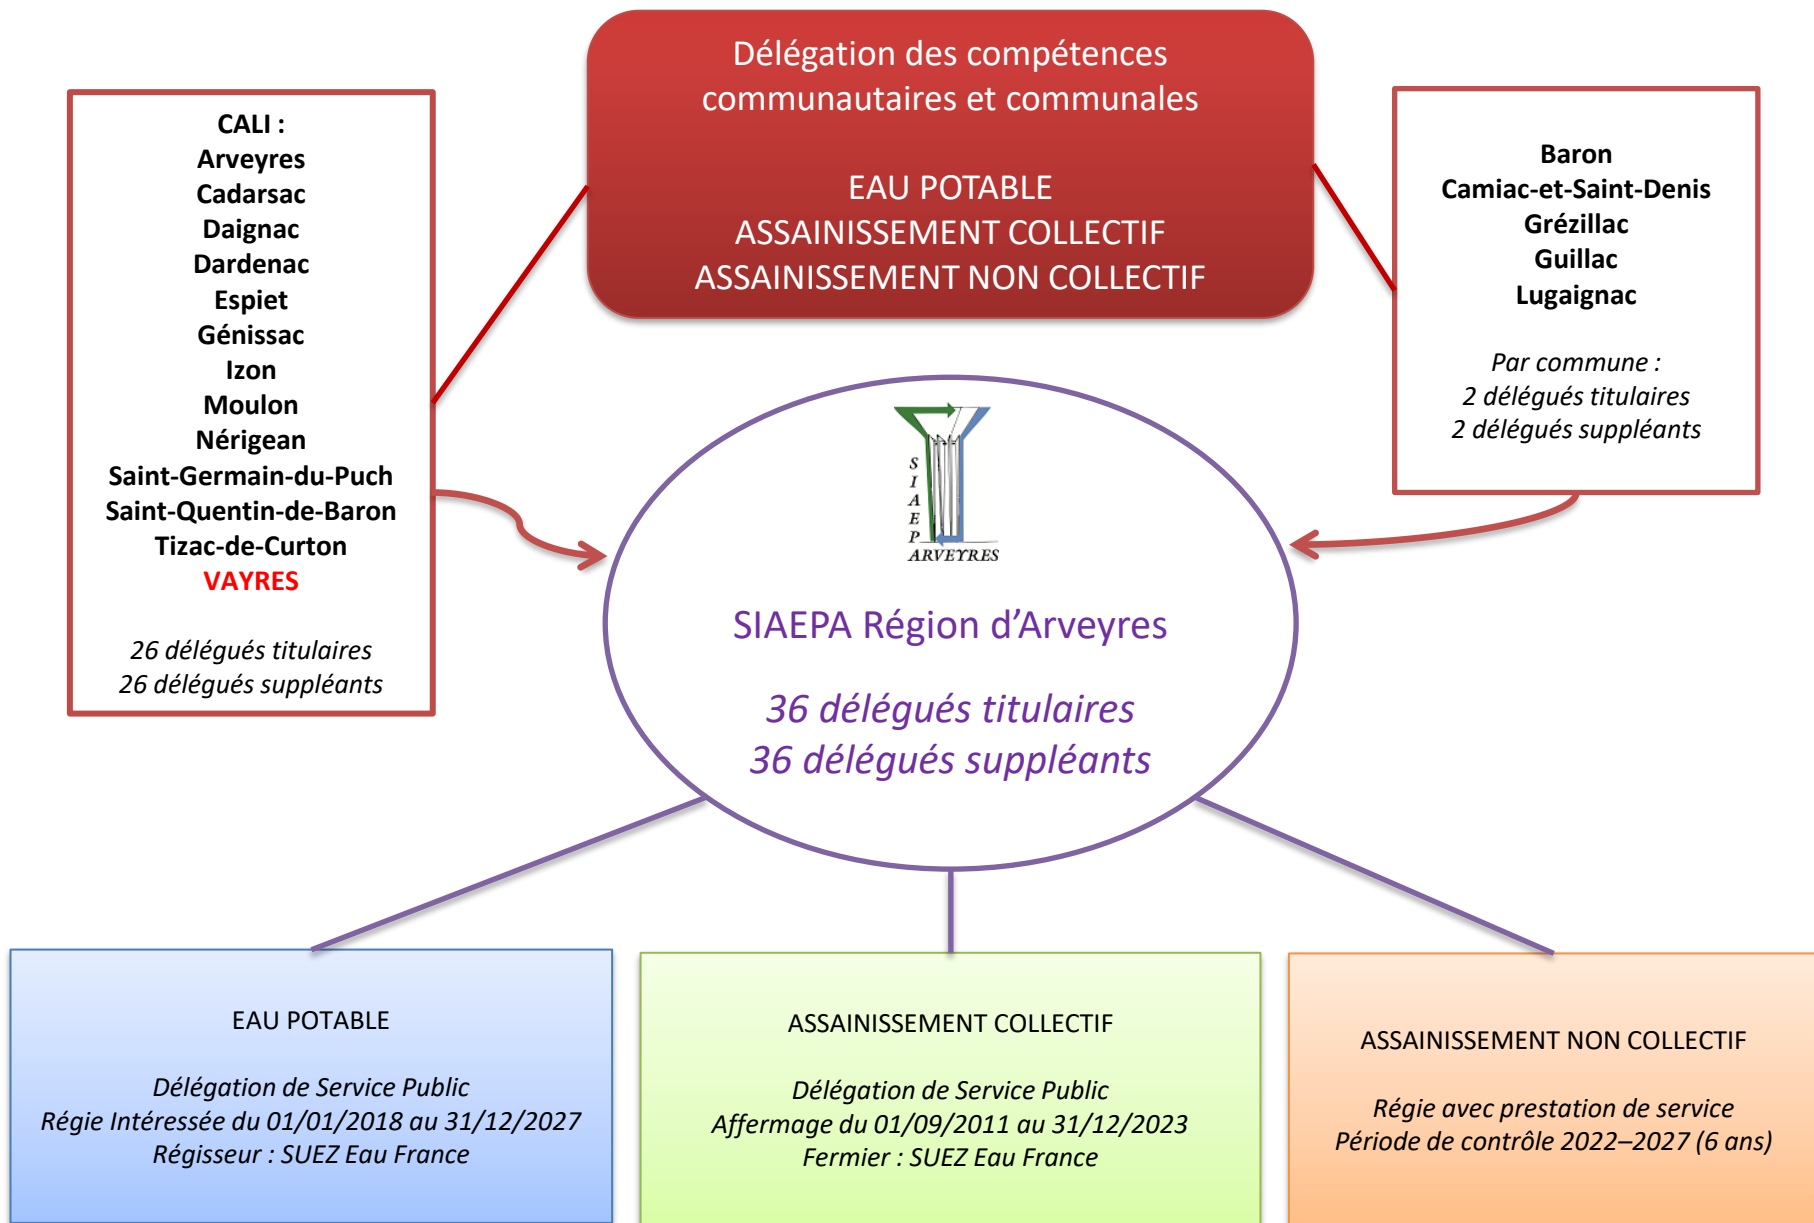

SIAEPA Région d'Arveyres - Chiffres clés (2022)



Eau potable :
11 976 abonnés
2 043 (Vayres)

Assainissement collectif :
7 512 abonnés
1 629 (Vayres)

Assainissement non collectif :
9 419 habitants
859 (Vayres)

ETAT

**Préfecture de Bordeaux
Sous-préfecture de Libourne**

Contrôle de la légalité des actes et des marchés publics, veille juridique.

SGC de Coutras

Exécution budgétaire et comptable, contrôle des actes.


Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (DDTM 33)

Contrôle réglementaires des équipements d'eau potable et d'assainissement collectif, vérification de la gestion des matières de vidange.

Agence Régionale de Santé (ARS Nouvelle Aquitaine)

Contrôle sanitaire de la distribution d'eau potable.

SERVICES EXTERIEURS

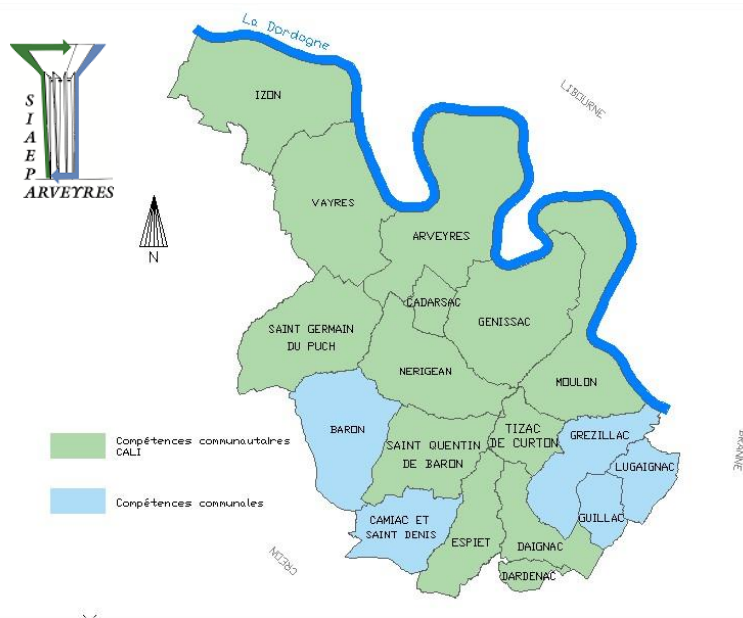

DELEGATAIRE

SUEZ Eau France

Suivi et exploitation des équipements d'eau potable et d'assainissement collectif, gestion de la clientèle, facturation.

MAITRE D'ŒUVRE

SOCAMA Ingénierie

Etablissement de projet, suivi de travaux, ingénierie.

ASSISTANT A MAITRISE D'OUVRAGE

PPS Collectivités

Suivi et contrôle de la gestion des services publics confiés au délégataire dans le cadre de contrat de délégation.

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS


Préfecture de Bordeaux

Conseil Départemental de la Gironde (CD 33)


Agence de l'Eau Adour-Garonne (AEAG)

Assistance technique, subventions d'études et d'équipements.



Assainissement collectif : Séparation des Eaux Pluviales

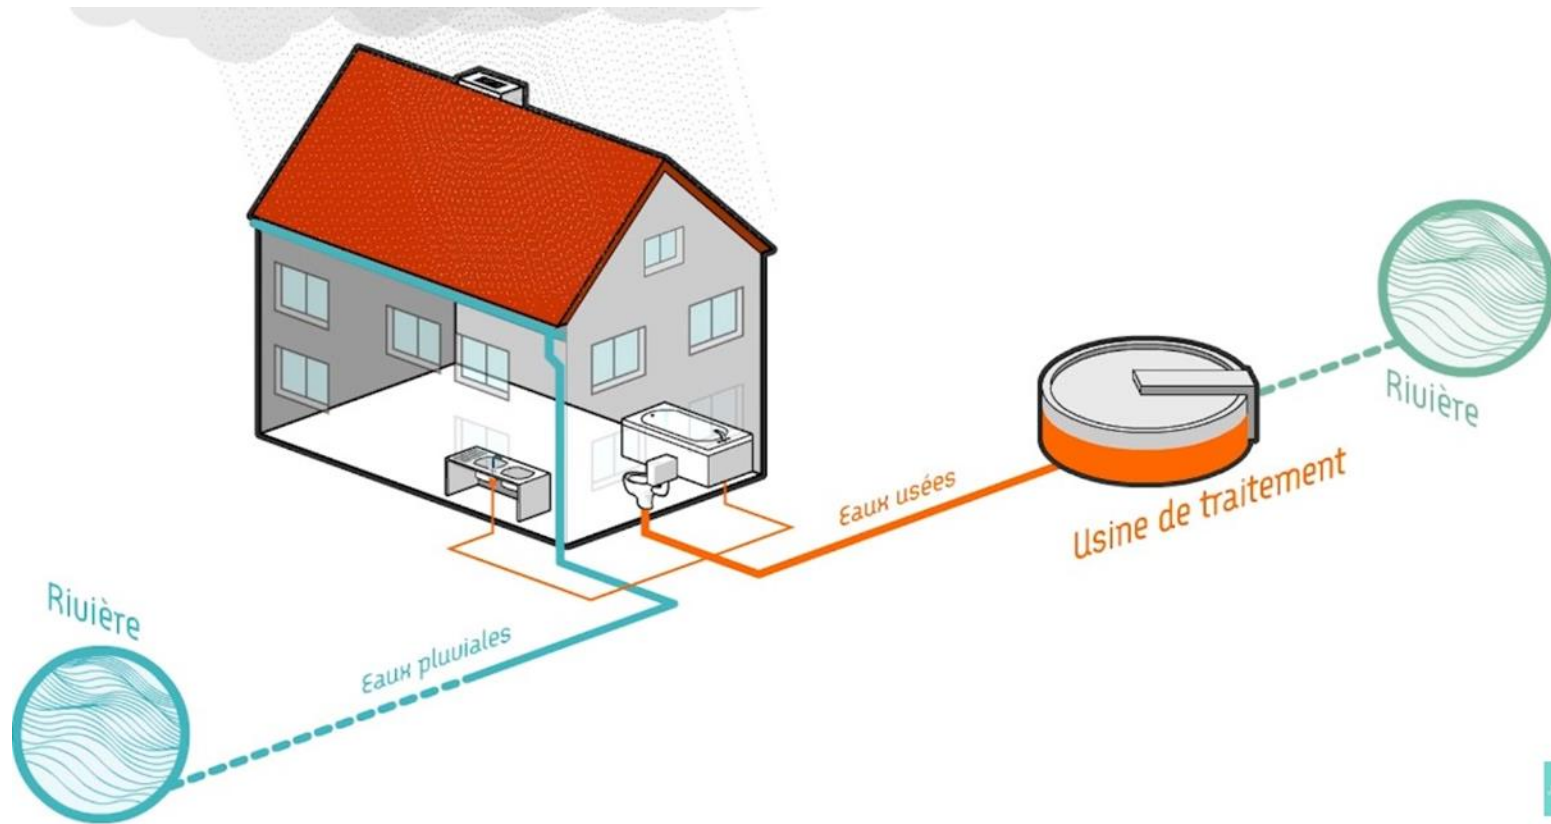

Assainissement collectif : Boîte de branchement

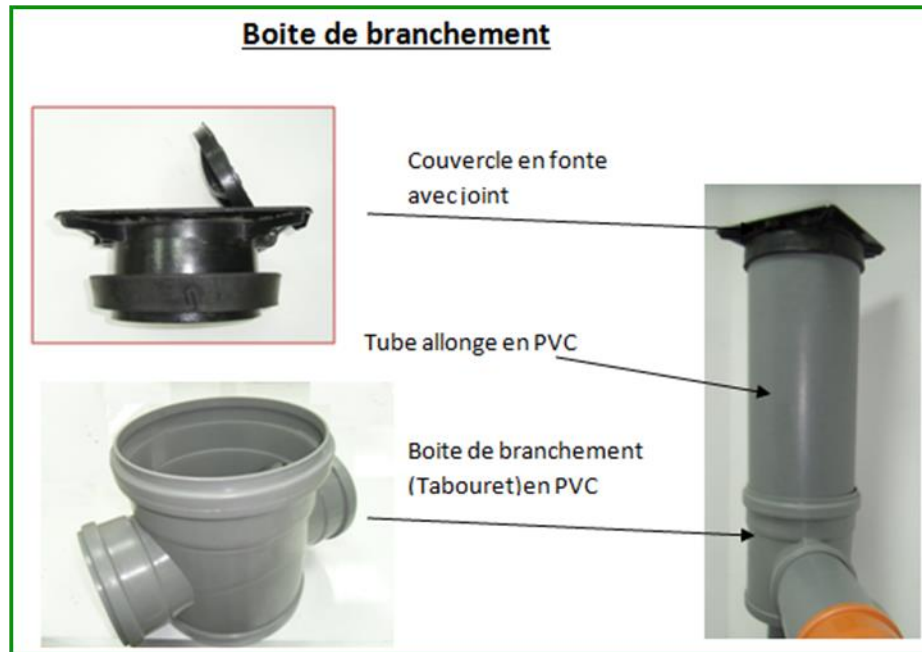


Assainissement collectif : Raccordement

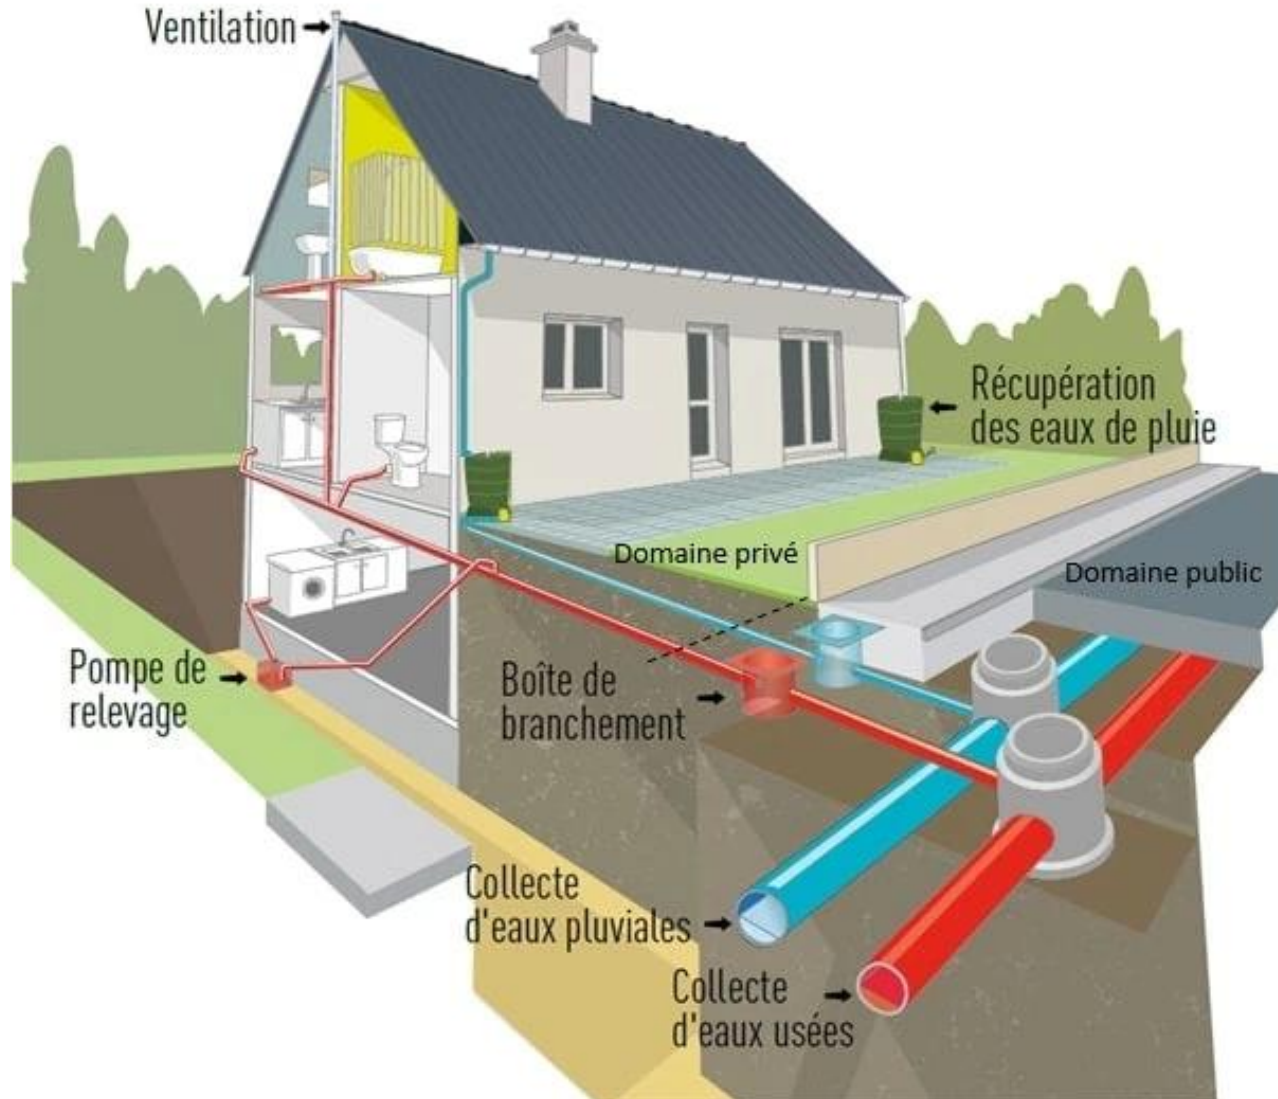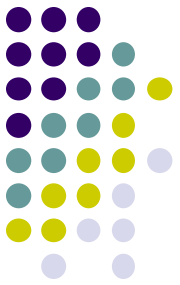



Assainissement collectif : Raccordement – Clapet anti-retour

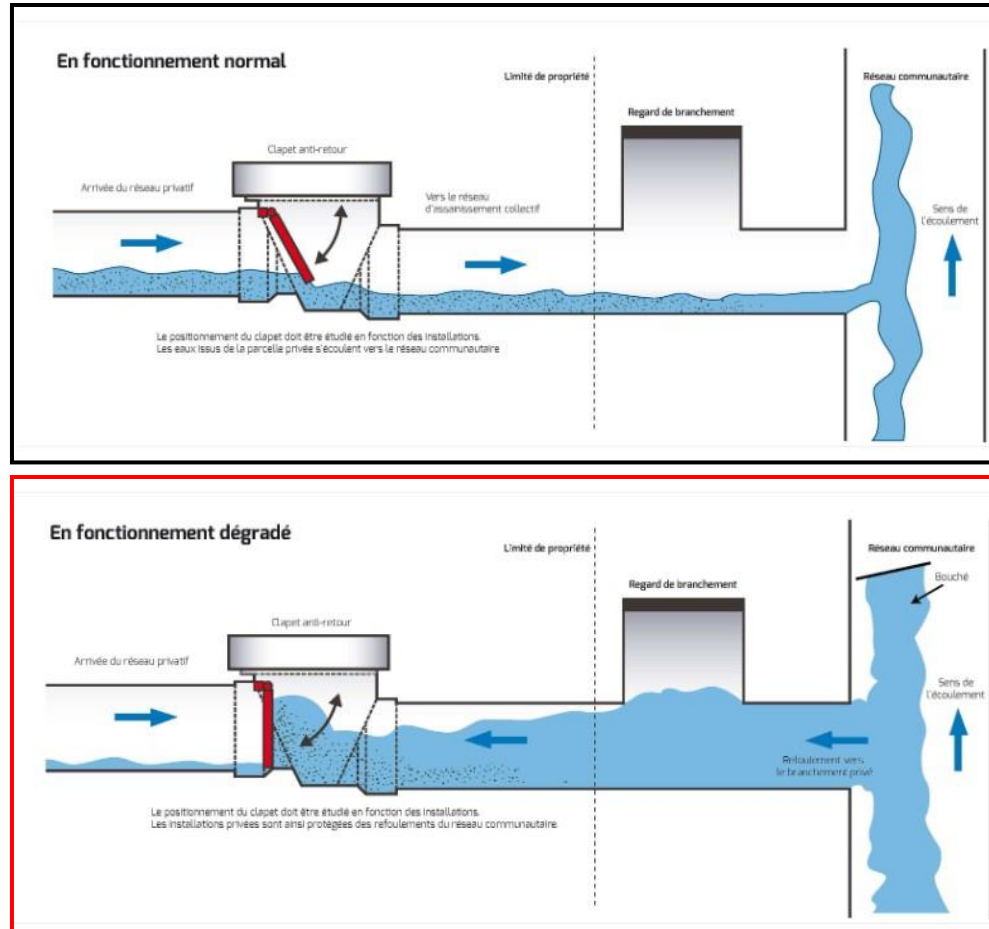

Le clapet anti-retour sert à se prémunir des retours d'eaux polluées et chargées, notamment si l'habitation est située plus bas que le réseau d'assainissement.

Assainissement collectif : Système VACUVIDE





VACUVIDE[®] est une technologie dédiée à la collecte des eaux usées par dépression.

Elle est particulièrement adaptée aux zones difficiles ou sensibles où la collecte gravitaire traditionnelle s'avère coûteuse à mettre en œuvre :

- terrain plat
- zones inondables et/ou nappes affleurantes



Gestion des intempéries

Présentation des problématiques identifiées – Cycle de l'eau

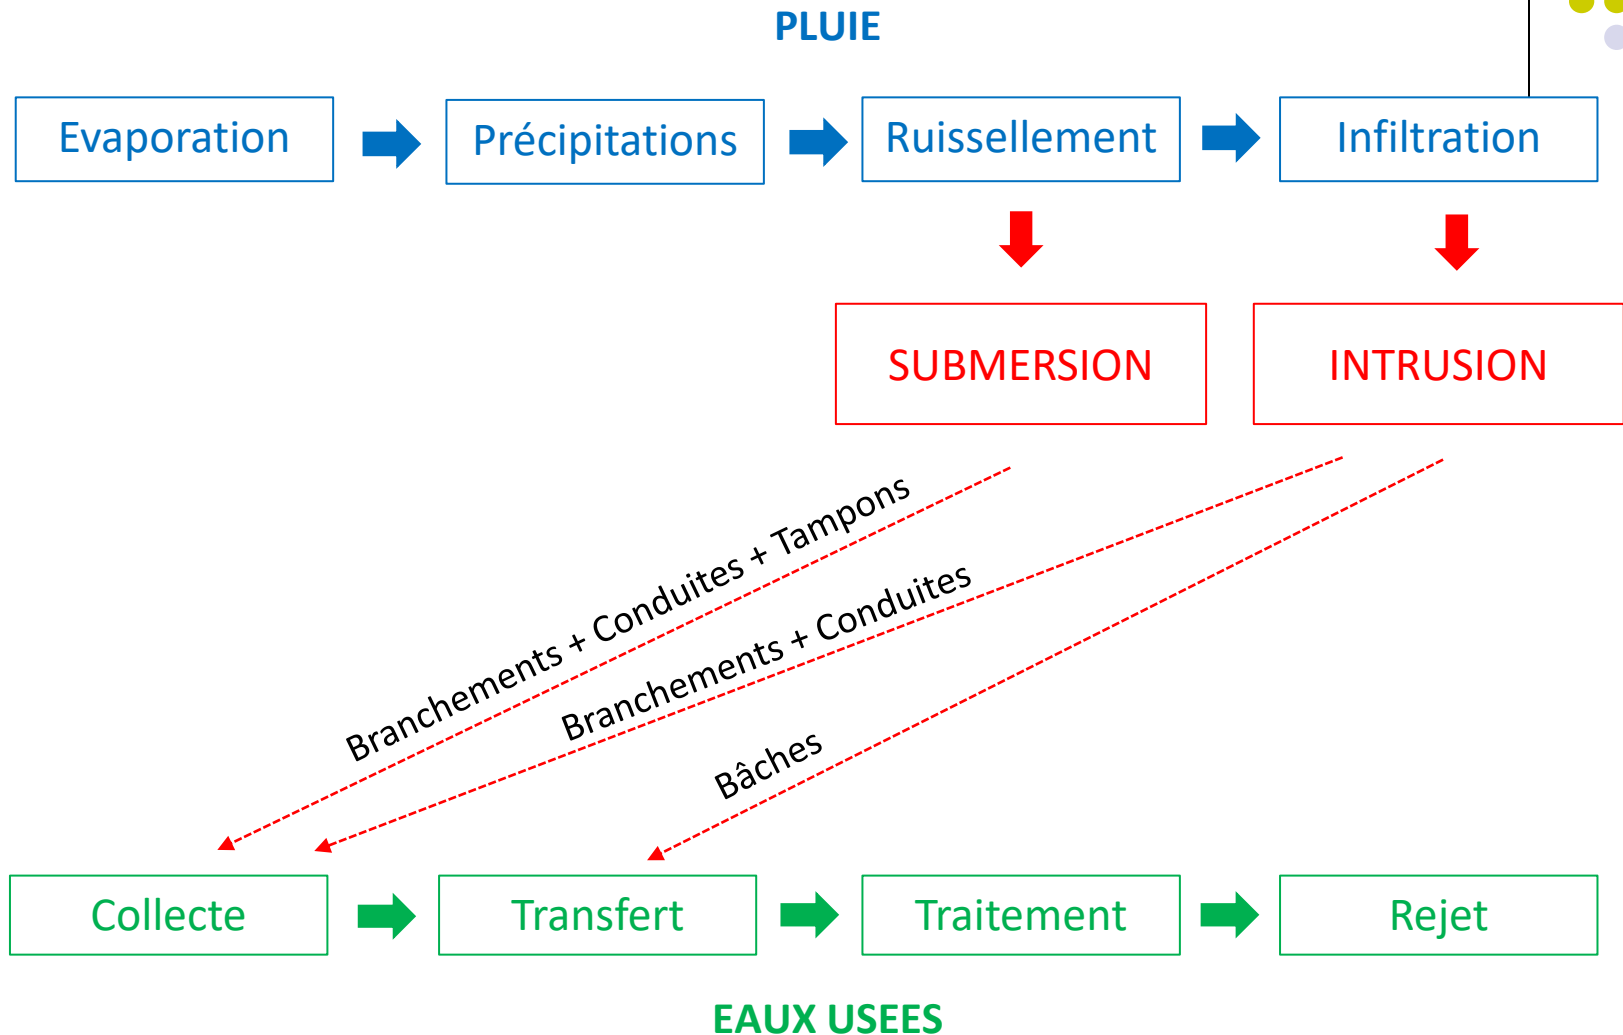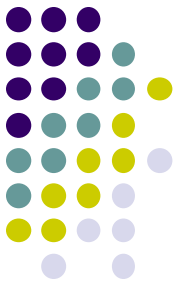

Gestion des intempéries

Présentation des problématiques identifiées – Cycle de l'eau

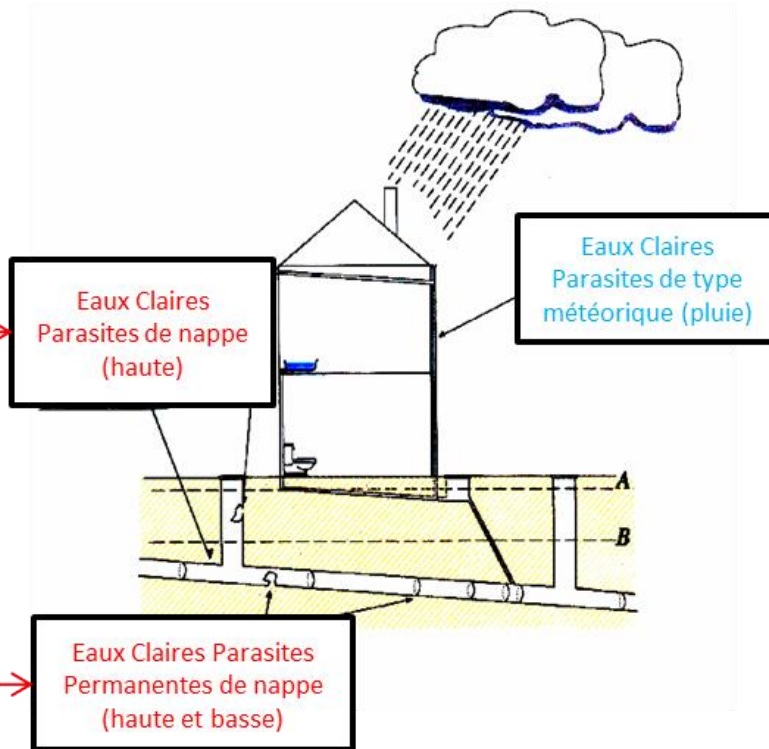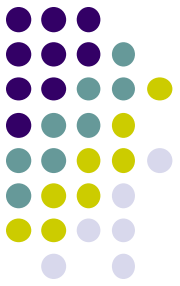

Impact des Eaux Claires Parasites sur un réseau d'eaux usées de type « séparatif »

Gestion des intempéries

Présentation des problématiques identifiées – Surcharges hydrauliques




- **Assainissement impacté par les eaux parasites**

Période	Centrale de Vide		STEP	Moyens	Site
	CV 1	CV 2			
Par temps sec	70 m ³ /h 400 m ³ /j	40 m ³ /h 200 m ³ /j	450 m ³ /j (nominal) 397 m ³ /j (moyenne)	Camions : 2 Agents : 2	Agence de Montagne
Oct. à Déc. 2023	800 m ³ /j	450 m ³ /j	800 m ³ /j	Camions : 2 → 5 Agents : 3 → 6 7j/7	STEP Libourne : 8h00-19h00 Agence de Montagne

- **1^{er} novembre au 5 décembre 2023 - 609 contacts (VAYRES et IZON) :**
 - **575 concernent des demandes d'interventions**
 - **34 concernent des demandes d'informations**
- **300 à 350 foyers impactés par la situation actuelle soit environ 10 % des usagers.**

Gestion des intempéries

Présentation des problématiques identifiées – Surcharges hydrauliques

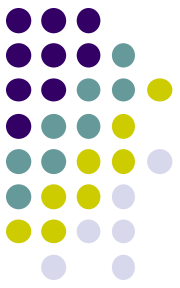

■ Assainissement impacté par les eaux parasites

Apport d'eaux pluviales


dans le réseau d'assainissement par :

- **Intrusion** : étanchéité des ouvrages
(bâches de transfert, regards, conduites,
boîtes de branchement, ...),
- **Branchements privés non conformes**



Gestion des intempéries

Présentation des problématiques identifiées – Surcharges hydrauliques

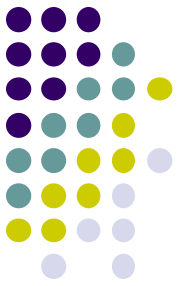

- **Assainissement** impacté par les **eaux parasites** :

Apport d'**eaux pluviales** dans le réseau d'**assainissement** par :

- **Submersion** : eaux de voiries non canalisées, débordements des collecteurs (fossés, busages, ...), saturation des terrains, ...




Gestion des intempéries

Présentation des problématiques identifiées – Surcharges hydrauliques





- **Assainissement** impacté par les **eaux parasites** : **PLUVIOMETRIE**

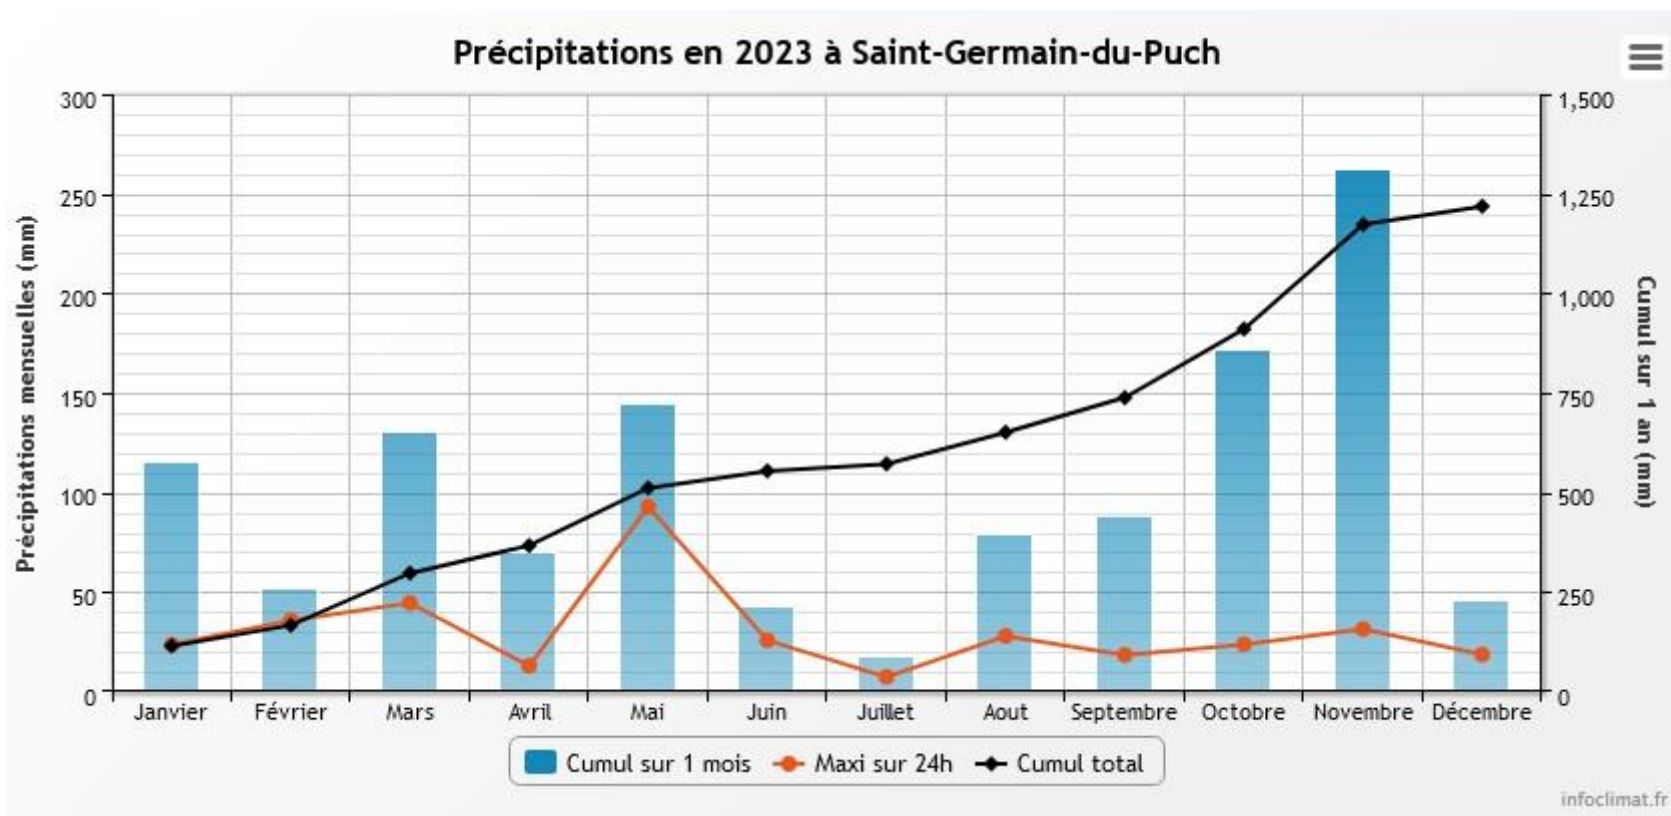

Gestion des intempéries


Présentation des problématiques identifiées – Surcharges hydrauliques

- Assainissement impacté par les eaux parasites : **PLUVIOMETRIE**

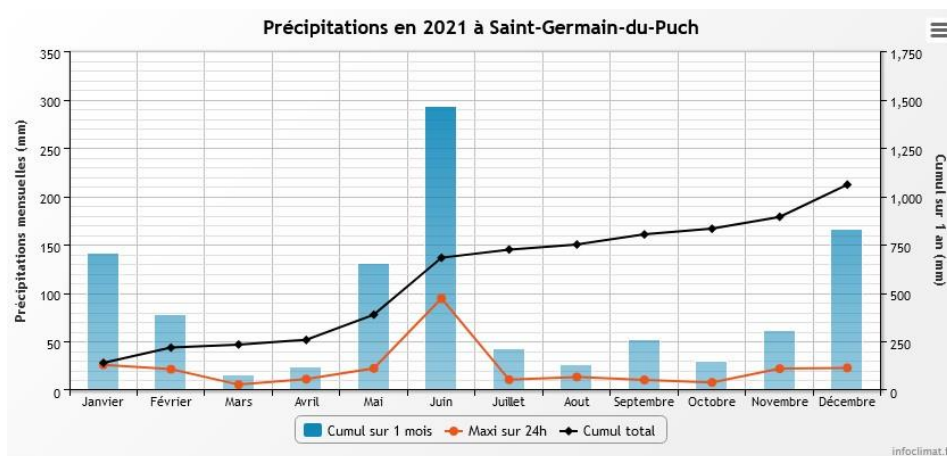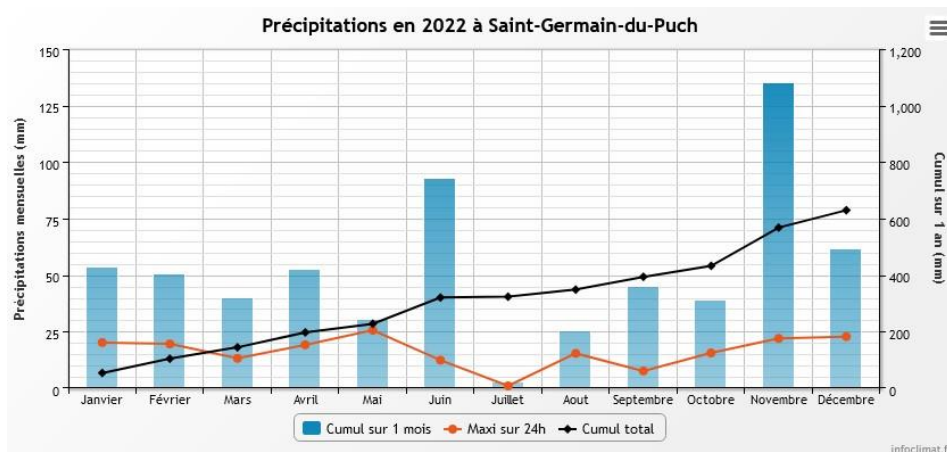

Gestion des intempéries

Responsabilité des acteurs publics et privés - Assainissement

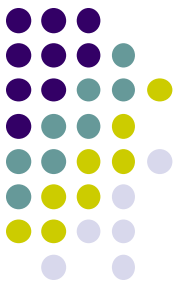


- **Commune** : responsable de la **salubrité publique**
- **SIAEPA Région d'Arveyres** : maître d'ouvrage / responsable des **investissements pour fiabiliser le système** (limiter les infiltrations et mandater l'exploitant pour contrôler les branchements)
- **SUEZ** : exploitant responsable de la **gestion du service** (surveillance du système, maintenance des équipements, intervention sur site, curage, débouchage, ...)
- **Usager** : respect du **règlement de service** (nature des rejets : pas d'eaux pluviales ni de lingettes, ...)

Garantir la salubrité publique et la protection de l'environnement

Gestion des intempéries

Responsabilité des acteurs publics et privés – Eaux pluviales

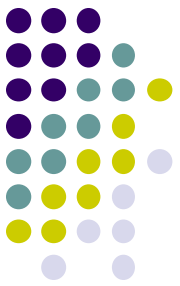


- **Commune** : gestion des eaux pluviales hors GEPU et GEMAPI – création, réhabilitation, redimensionnement et entretien des ouvrages de régulation
- **Commune** : gestion des eaux pluviales GEPU et GEMAPI – création, réhabilitation, redimensionnement et entretien des ouvrages de régulation. A noter que la GEPU n'intègre pas la gestion des fossés, grilles et avaloirs collectant des eaux de voirie et de toiture ainsi que les busages entre deux fossés (compétence voirie) et les espaces verts (compétence communale).

Garantir la sécurité des personnes et des biens

Gestion des intempéries

Plan d'actions à court terme - Assainissement

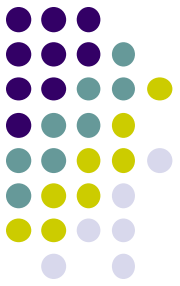

- **SIAEPA Région d'Arveyres :**


- Etancher les **bâches de transfert** impactées par les intrusions ($\approx 5\%$ du parc),
- Réhabiliter les **réseaux de collecte**,
- Contrôle exhaustif des **branchements** en parties publiques et privées

- **SUEZ :**

- Pomper les **bâches de transfert** impactées par les submersions et les intrusions,
- Inspecter les **secteurs prioritairement impactés** par les eaux parasites (télésurveillance, ...)

Gestion des intempéries


Plan d'actions à moyen terme - Assainissement

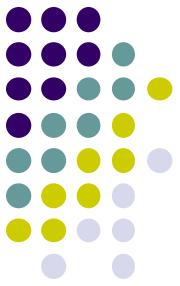

- **Commune :**
 - Exercer le **pouvoir de police** pour mettre en conformité les branchements en partie privée
- **SIAEPA Région d'Arveyres :**
 - Diagnostic du système de collecte et de traitement des eaux usées sur 2023/2024 pour **identifier les points défectueux et engager un programme d'investissements**
- **SUEZ :**
 - Renouveler les **équipements** conformément au contrat de DSP

Gestion des intempéries

Plan d'actions à moyen terme - Assainissement

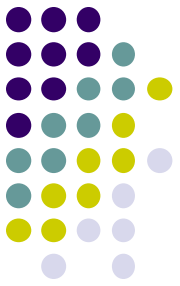


SIAEPA Région d'Arveyres :

- Le diagnostic périodique (tous les 10 ans) a pour objectif d'identifier les problématiques sur les systèmes de collecte et de traitement pouvant entraîner des dysfonctionnements :
 - ✓ **Intrusion d'Eaux Claires Parasites dans les réseaux d'assainissement** : Eaux de nappes, eaux de pluies, fuites d'eau potable
 - ✓ **Extrusion d'eaux usées vers le milieu naturel** : Cassures, fissures, mauvais raccordement des évacuations
 - ✓ **Zones de débordement** : Diamètres insuffisants, mauvais raccordement eaux usées/eaux pluviales


Gestion des intempéries

Plan d'actions à moyen terme - Assainissement

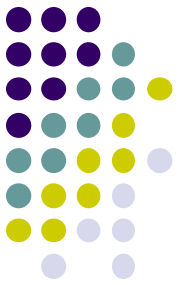


SIAEPA Région d'Arveyres :

- Ce diagnostic se déroule en 4 phases :
 - ✓ Recueil des données, reconnaissance des réseaux, proposition de points de mesures,
Avril à Juillet 2023
 - ✓ Campagnes de mesures, inspections nocturnes et proposition des investigations complémentaires,
Septembre 2023 à Février 2024
 - ✓ Localisation précise des anomalies (passage caméra et tests de branchements),
Décembre 2023 à Mars 2024
 - ✓ Synthèse de la situation actuelle et projections futures, synthèse des désordres, chiffrage, programme des travaux.
Avril à Juin 2024

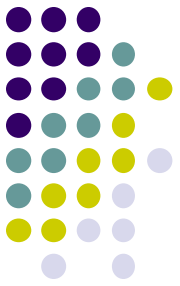

Missions des divers intervenants

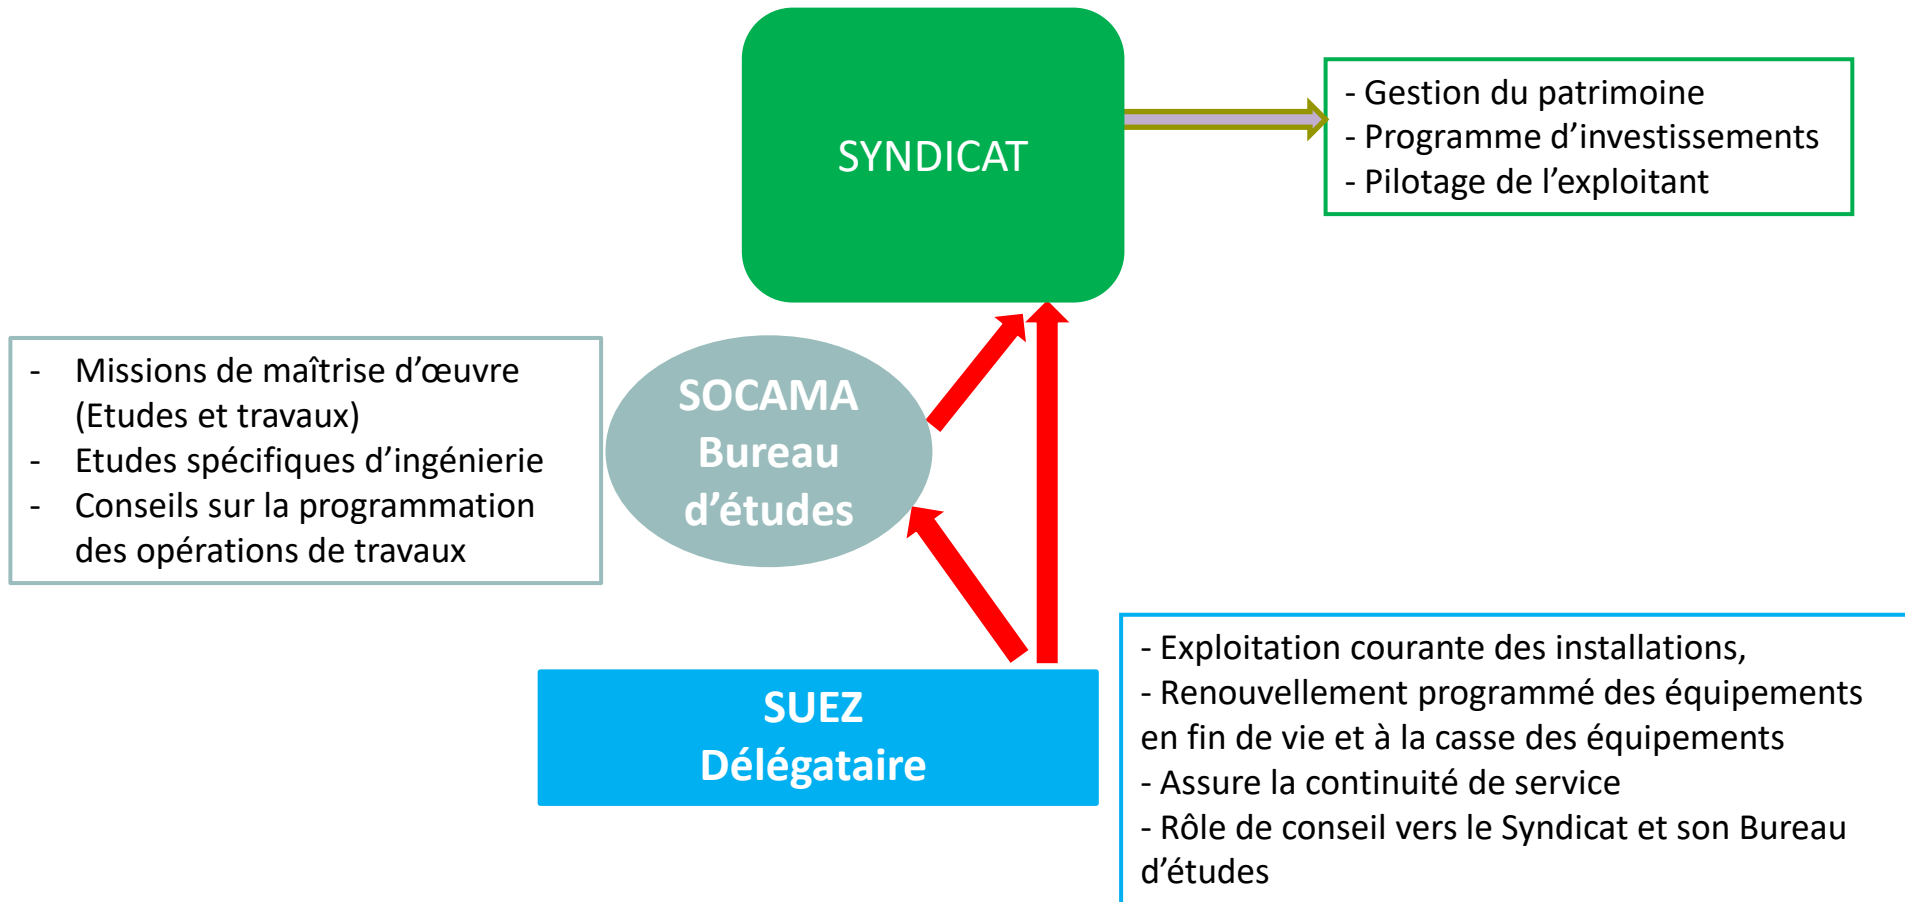

3 axes pour une amélioration durable du fonctionnement des réseaux sur le territoire

Actions à court terme

SUEZ

Gestion de la phase de crise avec mise en place d'un pompage par camions,
Rétablir le fonctionnement du process

Transfert du retour d'expérience et des constats sur l'état des lieux structurel et fonctionnel du process

Modifier le réseau durablement

SYNDICAT

Diagnostic de l'état patrimonial des installations et établissement du plan prévisionnel des investissements à réaliser

Gestion de crise en concertation avec son exploitant

Cadrage budgétaire

Adapter les foyers

USAGERS


Déconnecter les eaux pluviales du réseau d'assainissement

Mise en place de clapet anti-retour

Réglementation

Gestion des intempéries

Communication auprès des administrés-usagers – Assainissement

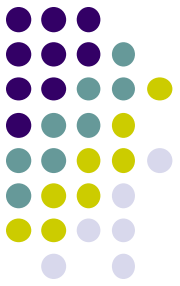

- **Commune et SIAEPA Région d'Arveyres :**
 - **Réunion publique** – échanges avec les administrés-usagers
- **SUEZ :**
 - Répondre aux sollicitations des usagers

0 977 401 117

Service d'urgence 24h/24

Appel non surtaxé



Merci de votre attention

SIAEPA de la Région d'Arveyres

12 bis, Route de Libourne

33 750 SAINT GERMAIN DU PUCH


Téléphone : 05.57.24.00.28

Courriel : siaepa-arveyres@wanadoo.fr

Site internet : www.siaepa-arveyres.fr

Application :

PanneauPocket

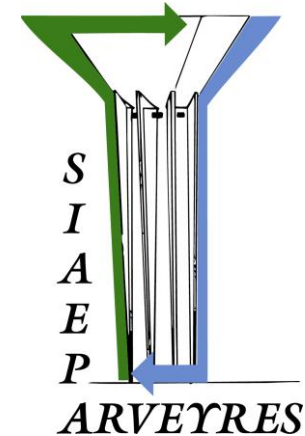

Suivez l'actualité et les alertes de SIAEPA Région d'Arveyres avec l'application gratuite **PanneauPocket** ou sur ordinateur app.panneaupocket.fr

Disponible gratuitement sur   

© PanneauPocket